



MarS a.s., Okružní II. čp. 239, 569 43 Jevíčko

CZECH REPUBLIC

**SERVISNÍ  
BULLETIN**

**C**

## **SERVISNÍ BULLETIN č. 7/11/2009**

### **Vaky vrchlíků určené pro provádění seskoků na upoutaný vak vrchlíku**

- 1. TÝKÁ SE:** vaků vrchlíků hlavních padáků typu křídlo, používaných na seskok s upoutaným vakem.
- 2. DŮVOD:** Tento Servisní bulletin se vydává na základě předpokladu mimořádné události ze dne 19.9.2009 na letišti v Krnově, kdy při seskoku na upoutaný vak vrchlíku došlo k utržení uzdy na vaku vrchlíku hlavního padáku. Příčinou utržení uzdy bylo použití nevhodného vaku vrchlíku pro tento způsob seskoku.
- 3. OPATŘENÍ:**
  - A.** K provádění seskoků na upoutaný vak vrchlíku je **povoleno** používat pouze vaky vrchlíku k tomuto způsobu seskoků určené, které mají uzdy pro připojení výtazného lana provedeny dle obr. č. 1 a 2 ( uzda je vytvořena zesilující lemovkou, průběžně našitou na vaku vrchlíku).
  - B.** K provádění seskoků na upoutaný vak vrchlíku je **zakázáno** používat vaky vrchlíku, které mají uzdy provedeny dle obr. č. 3, kdy lemovka uzdy není na vaku vrchlíku našita průběžně. Je našita k zesilující lemovce průchodky ve vaku vrchlíku a slouží pouze k navázání výtazného padáčku z ruky.
- 4. PLATNOST:** Od data vydání bulletinu.
- 5. DATUM VYDÁNÍ:** V Jevíčku dne 24.11.2009

Ing. Jaroslav Sedlák – vedoucí technického úseku  
MarS a.s. Jevíčko

Razítko a podpis:





MarS a.s., Okružní II. čp. 239, 569 43 Jevíčko

CZECH REPUBLIC

**SERVISNÍ  
BULLETIN**

**C**

**Obrazová příloha Servisního bulletinu č. 7/11/2009**



**Obr. č. 1**



**Obr. č. 2**



MarS a.s., Okružní II. čp. 239, 569 43 Jevíčko

CZECH REPUBLIC

**SERVISNÍ  
BULLETIN**

**C**

**Obrazová příloha Servisního bulletinu č. 7/11/2009**



**Obr. č. 3**